


RZUT I PIĘTRA

skala 1:100

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 101A KL. SCHODOWA 19,3m ² GRES | 102 WC damski 11,2m ² TERAKOTA | 103 POM. PORZADKOWE 2,5m ² TERAKOTA | 104 WC męski 10,0m ² TERAKOTA | 105 WC NN 4,0m ² TERAKOTA |
|--|--|---|---|---|

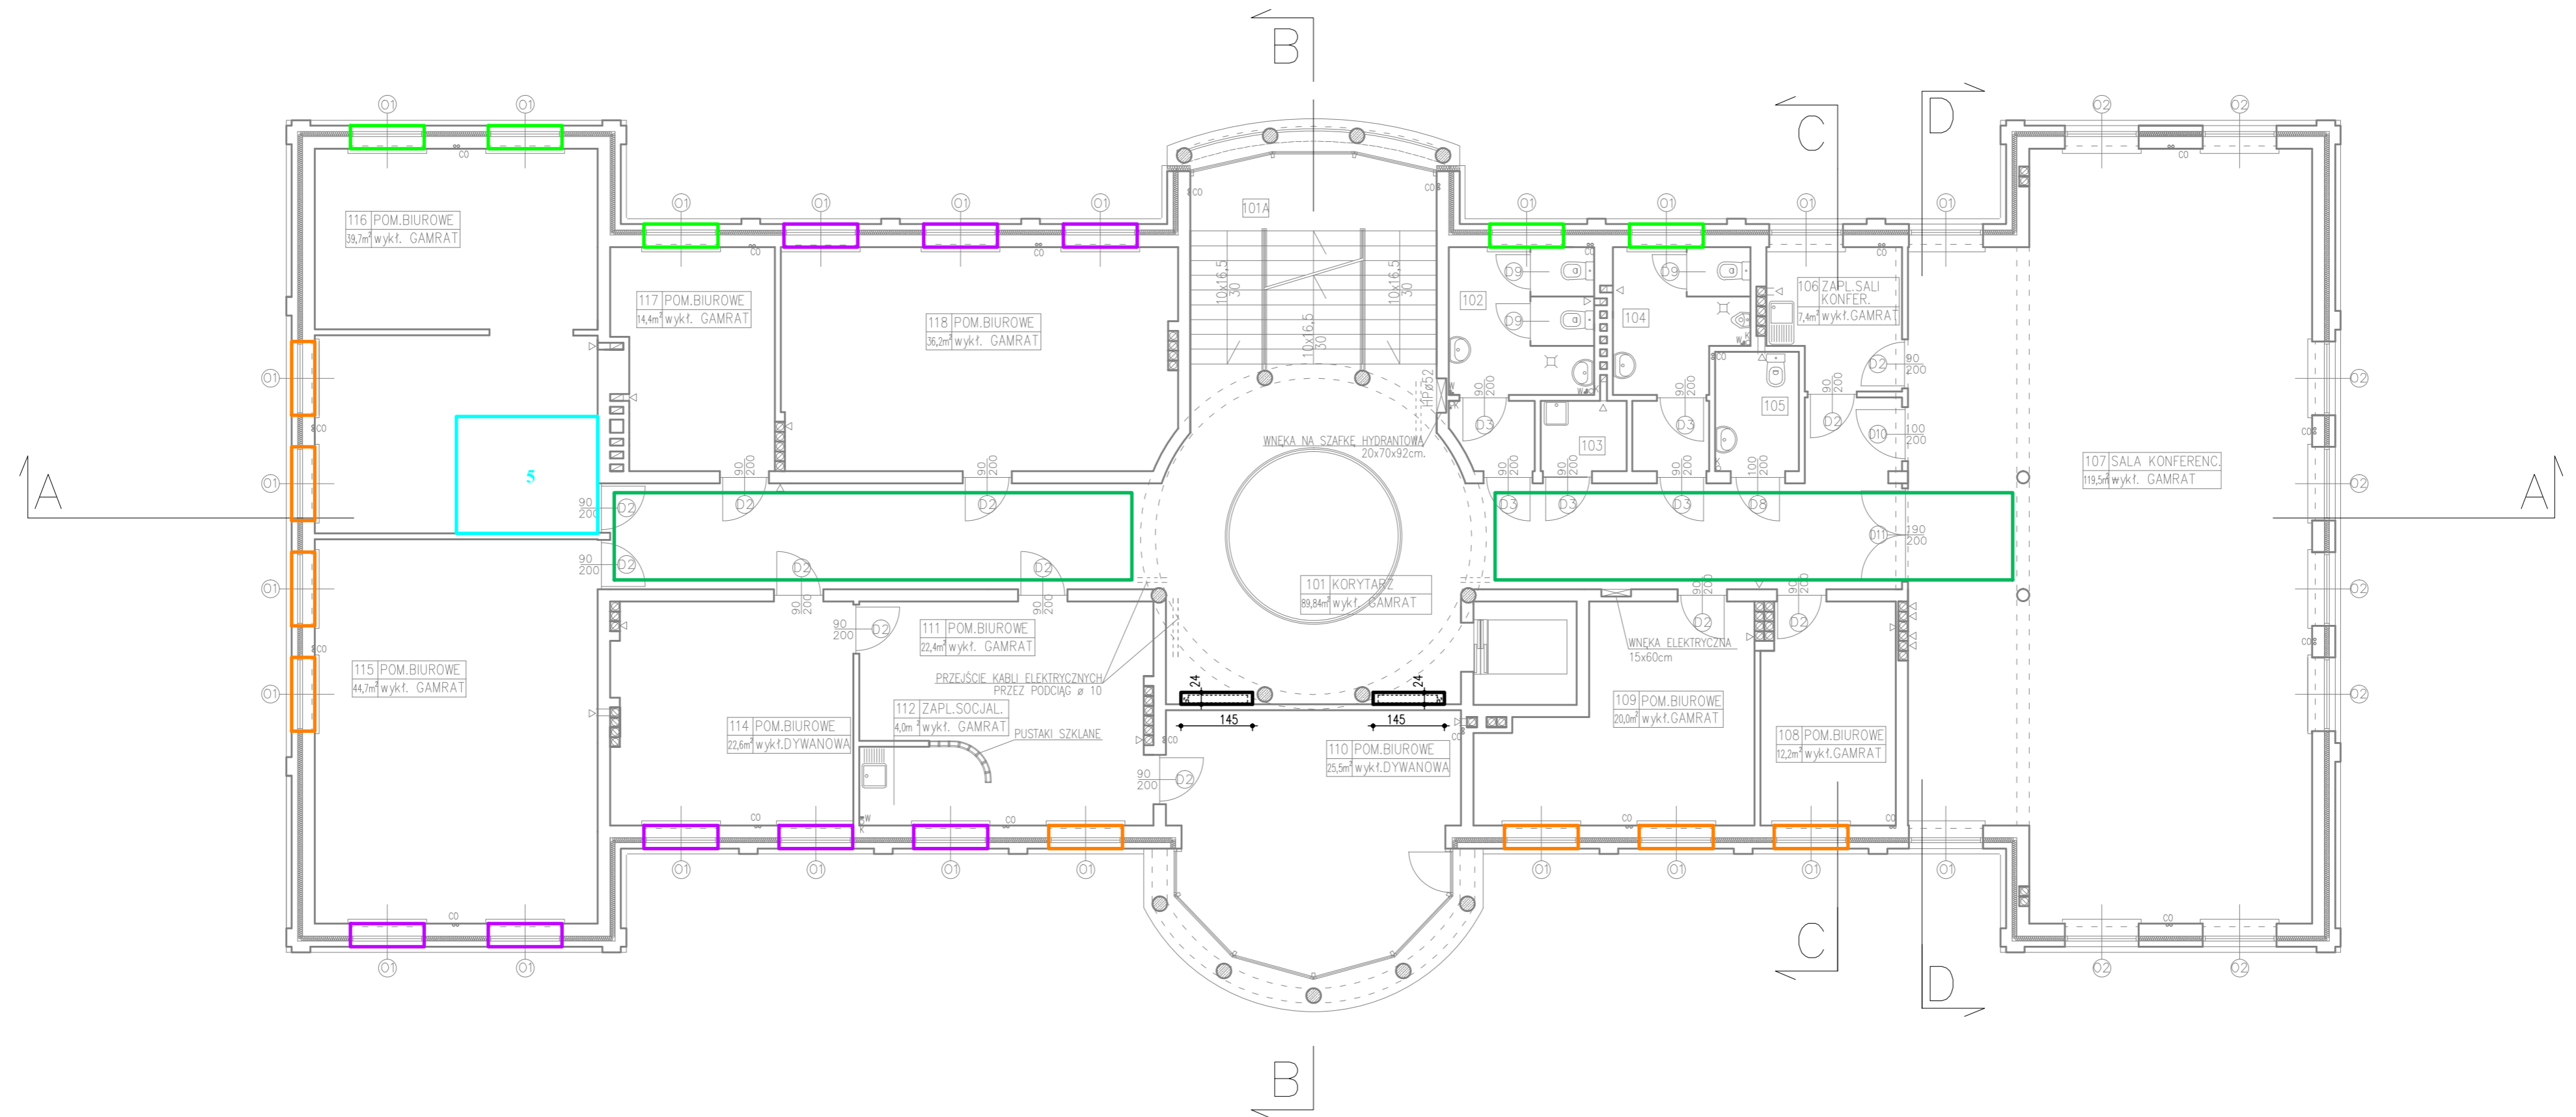

- 1. Bardzo zły stan wykończenia wnęki okiennej, rozszczelnienie styku pomiędzy ościeżnicą i ścianą oraz parapetem, liczne pęknięcia i znaczne ubytki tynku
- 2. Zły stan wykończenia wnęki okiennej, rozszczelnienie styku pomiędzy ościeżnicą i ścianą oraz parapetem, pęknięcia i małe ubytki tynku
- 3. Średni stan wykończenia wnęki okiennej, pęknięcia i nieznaczne ubytki tynku
- Czyszczenie systemowego sufitu podwieszanego.

- Elementy do naprawy:
1. Odspojony cokół schodów zewnętrznych
 2. Zacieki i odspojenia cokołu z płytek klinkierowych
 3. Odspojony cokół przypodłogowy wewnętrzny
 4. Zacieki na suficie
 5. Zapadnięta podłoga

- █ Pionowe i poziome pęknięcia elementów konstrukcyjnych.
- 1. Pionowe oraz poziome pęknięcia ściany zewnętrznej pod wieńcem.
- 2. Poziome pęknięcia pod stropem.
- █ Pionowe pęknięcia pod oknami.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
adres: ul. 15 SIERPNIA 6, 96-500 SOCHACZEW
tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Inwestor | Gmina Sochaczew | |
| Temat opracowania | PROJEKT REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO URZĘDU GMINY SOCHACZEW | |
| Branża | ARCHITEKTURA | |
| Nazwa rysunku | RZUT I PIĘTRA | Skala 1:100 |
| Opracował | mgr inż. arch. Agnieszka Pyrzanowska upr. bud. nr MA/074/11 inż. Maria Korniluk upr. bud. nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce | |
| Podpis | | |